

INSTALLATION

1A- IF THE CANOPY IS OFFSET (ROC OPTION), PREPARE HOLE ON CEILING USING THE PROVIDED MEASUREMENTS.

1B- PULL DOWN THE CYLINDRICAL COVER HELD BY FRICTION FROM THE ANCHOR(S).

1C- PARTIALLY UNSCREW SET SCREW [A], THEN REMOVE THE CABLE.

1D- SECURE THE ANCHOR TO THE CEILING USING APPROPRIATE HARDWARE (NOT PROVIDED). SCREW THROUGH THE CABLE HOLE.

1E- INSERT THE LUMINAIRE'S POWER CABLE INTO THE CYLINDRICAL COVER WITH A SLOT. THEN, PASS THE CABLE THROUGH THE ANCHOR. DETERMINE THE DESIRED HEIGHT OF THE LUMINAIRE, MAKING SURE TO LEAVE ENOUGH CABLE LENGTH TO REACH THE CANOPY. FINALLY, TIGHTEN THE SET SCREW SECURELY TO HOLD THE CABLE IN PLACE.

2- IF THE CANOPY IS RC, PLEASE REFER TO NEXT PAGES.

INSTALLATION

1A- SI LE PAVILLON EST DÉPORTÉ (OPTION ROC), PRÉPARER LE TROU AU PLAFOND EN UTILISANT LES MESURES FOURNIES.

1B- RETIRER VERS LE BAS LE COUVERCLE CYLINDRIQUE RETENU PAR FRICTION DU OU DES ANCRAGE(S).

1C- PARTIELLEMENT DÉVISSER LA VIS SANS TÊTE [A] PUIS RETIRER LE CÂBLE.


1D- FIXER LE ANCRAGE AU PLAFOND EN UTILISANT DE LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE (NON FOURNIE). VISSER À TRAVERS LE TROU DU CÂBLE.

1E- INSÉRER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE DANS LE COUVERCLE CYLINDRIQUE MUNI D'UNE ENCOCHE. ENSUITE, FAIRE PASSER LE CÂBLE DANS L'ANCRAGE. DÉTERMINER LA HAUTEUR SOUHAITÉE POUR LE LUMINAIRE, EN VEILLANT À CONSERVER SUFFISAMMENT DE LONGUEUR DE CÂBLE POUR REJOINDRE LE PAVILLON. ENFIN, SERRER FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE, ET REMETTRE EN PLACE LE COUVERCLE CYLINDRIQUE.

2- SI LE PAVILLON EST CENTRÉ (OPTION RC), VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX PAGES SUIVANTES.

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC1 - DEEP JUNCTION BOX MOUNTING / BOÎTE DE JONCTION PROFONDE

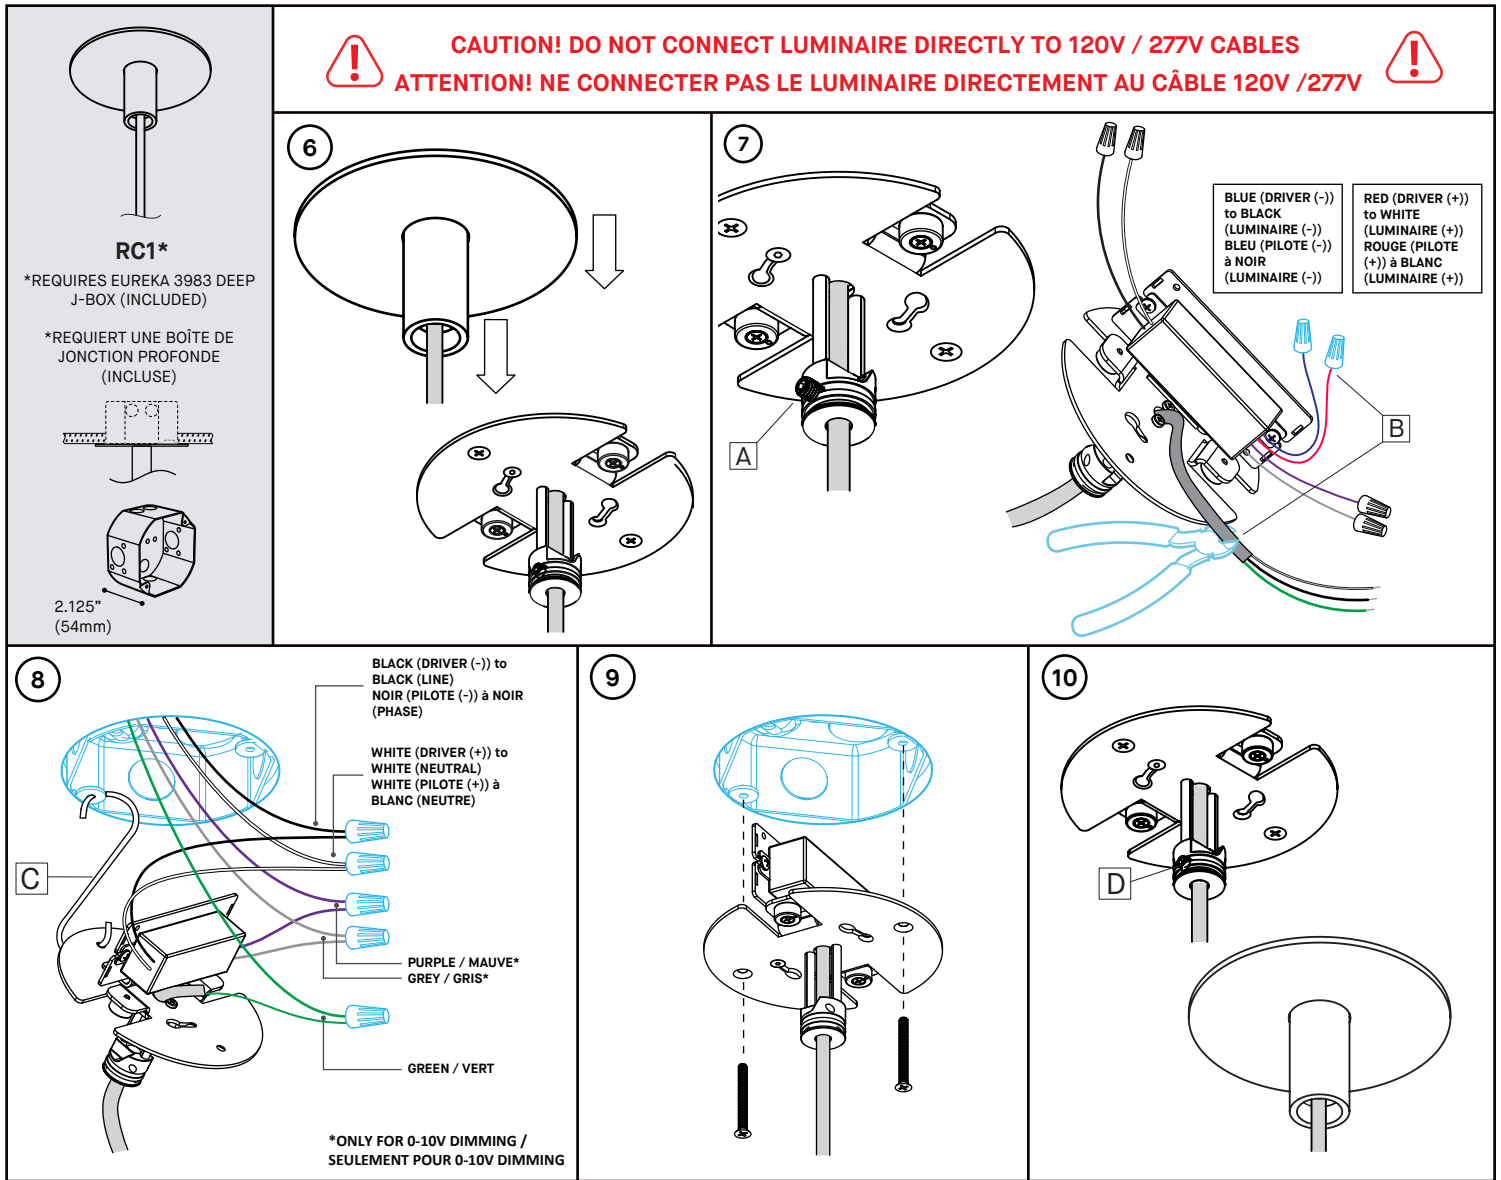

INSTALLATION

6- REMOVE THE MAGNETIC PLATE AND THE FRICTION-FIT TUBE.

7- ADJUST THE CABLE USING THE STRAIN RELIEF [A], THEN RETIGHTEN THE SCREW TO SECURE THE LUMINAIRE. IF NECESSARY, DISCONNECT DRIVER RED WIRE (+) & DRIVER BLUE WIRE (-), CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE, APPLY A THIN LAYER OF TAPE ON BRAIDED CABLE'S END, STRIP THE WIRES AND RECONNECT THE CONNECTIONS [B].

DRIVER RED WIRE (+) = LUMINAIRE WHITE WIRE (+)
DRIVER BLUE WIRE (-) = LUMINAIRE BLACK WIRE (-)

8- HANG THE CANOPY ON HOOK [C], ENSURE IT IS SECURELY ATTACHED, THEN MAKE THE CONNECTIONS.

DRIVER BLACK WIRE (-) = BLACK WIRE (LINE)
DRIVER WHITE WIRE (+) = WHITE WIRE (NEUTRAL)
LUMINAIRE GREEN WIRE = GREEN WIRE
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +) = PURPLE WIRE
*GREY WIRE (0-10V DIM -) = GREY WIRE
*ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.

9- SECURE THE MOUNTING PLATE TO THE JUNCTION BOX USING THE TWO PROVIDED SCREWS.

10- IF NECESSARY, MAKE A FINE ADJUSTMENT TO THE LUMINAIRE HEIGHT. THEN, FIRMLY RETIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. REPLACE THE MAGNETIC PLATE AND THE TUBE. [D]

INSTALLATION

6- RETIRER LA PLAQUE AIMANTÉE AINSI QUE LE TUBE MAINTENU PAR FRICTION.

7- AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE-CÂBLE [A], PUIS RESSERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. SI NÉCESSAIRE, DÉCONNECTER FIL ROUGE DU PILOTE (+) & FIL BLEU DU PILOTE (-), COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE, APPLIQUER UNE COUCHE DE RUBAN ADHÉSIF AU BOUT DU CÂBLE TISSU, DÉGAINER LES FILS ET RECONNECTER LES CONNEXIONS [B].

FIL ROUGE DU PILOTE (+) = FIL BLANC DU LUMINAIRE (+)
FIL BLEU DU PILOTE (-) = FIL NOIR DU LUMINAIRE (-)

8- SUSPENDRE LE PAVILLON AU CROCHET [C], S'ASSURER QU'IL EST BIEN ACCROCHÉ, PUIS EFFECTUER LES CONNEXIONS.


FIL NOIR DU PILOTE (-) = FIL NOIR (PHASE)
FIL BLANC DU PILOTE (+) = FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT DU LUMINAIRE = FIL VERT
*FIL MAUVE (0-10V DIM +) = FIL MAUVE
*FIL GRIS (0-10V DIM -) = FIL GRIS
*SEULEMENT POUR GRADATEUR 0-10V, SINON COUVRIR LES FILS.

9- FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DES DEUX VIS FOURNIES.

10- SI NÉCESSAIRE, EFFECTUER UN MICRO-AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU LUMINAIRE. RESSERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. REMETTRE EN PLACE LA PLAQUE AIMANTÉE ET LE TUBE. [D]



INSTALLATION

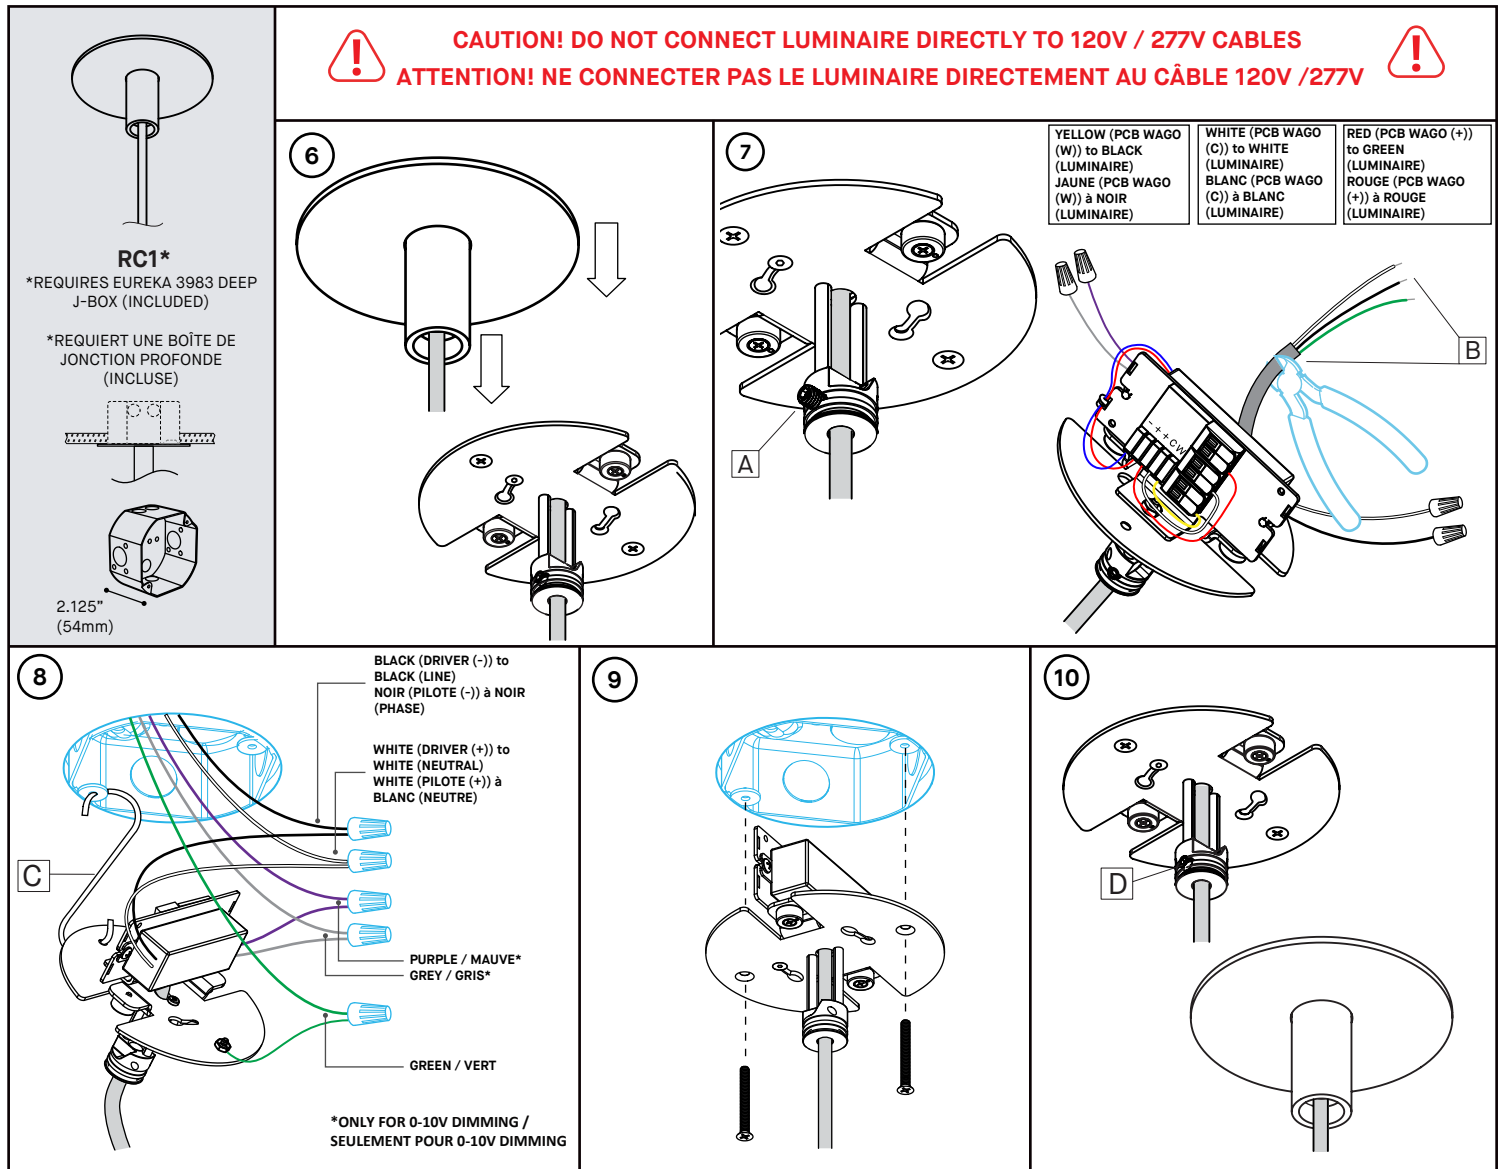

INSTALLATION

6- REMOVE THE MAGNETIC PLATE AND THE FRICTION-FIT TUBE.

7- ADJUST THE CABLE USING THE STRAIN RELIEF [A], THEN RETIGHTEN THE SCREW TO SECURE THE LUMINAIRE. IF NECESSARY, DISCONNECT BRAIDED CABLE WIRES (GREEN, WHITE, BLACK) FROM DRIVER PCB WAGOS, CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE, APPLY A THIN LAYER OF TAPE ON BRAIDED CABLE'S END, STRIP THE WIRES AND RECONNECT THE CONNECTIONS [B].

DRIVER PCB WAGO YELLOW WIRE (W) = LUMINAIRE BLACK WIRE (W)
DRIVER PCB WAGO WHITE WIRE (C) = LUMINAIRE WHITE WIRE (C)
DRIVER PCB WAGO RED WIRE (+) = LUMINAIRE RED WIRE (+)

8- HANG THE CANOPY ON HOOK [C], ENSURE IT IS SECURELY ATTACHED, THEN MAKE THE CONNECTIONS.

DRIVER BLACK WIRE (-) = BLACK WIRE (LINE)
DRIVER WHITE WIRE (+) = WHITE WIRE (NEUTRAL)
MOUNTING PLATE GREEN WIRE = GREEN WIRE
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +) = PURPLE WIRE
*GREY WIRE (0-10V DIM -) = GREY WIRE
*ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.

9- SECURE THE MOUNTING PLATE TO THE JUNCTION BOX USING THE TWO PROVIDED SCREWS.

10- IF NECESSARY, MAKE A FINE ADJUSTMENT TO THE LUMINAIRE HEIGHT. THEN, FIRMLY RETIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. REPLACE THE MAGNETIC PLATE AND THE TUBE. [D]

INSTALLATION

6- RETIRER LA PLAQUE AIMANTÉE AINSI QUE LE TUBE MAINTENU PAR FRICTION.

7- AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE-CÂBLE [A], PUIS RESSERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. SI NÉCESSAIRE, DÉCONNECTER LES FILS DU CÂBLE TRESSÉ (VERT, BLANC, NOIR) DES CONNECTEURS WAGO, COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE, APPLIQUER UNE COUCHE DE RUBAN ADHÉSIF AU BOUT DU CÂBLE TISSU, DÉGAINER LES FILS ET RECONNECTER LES CONNEXIONS [B].

FIL JAUNE DU PCB WAGO (W) = FIL NOIR DU LUMINAIRE (W)
FIL BLANC DU PCB WAGO (C) = FIL BLANC DU LUMINAIRE (C)
FIL ROUGE DU PCB WAGO (+) = FIL VERT DU LUMINAIRE (+)

8- SUSPENDRE LE PAVILLON AU CROCHET [C], S'ASSURER QU'IL EST BIEN ACCROCHÉ, PUIS EFFECTUER LES CONNEXIONS.


FIL NOIR DU PILOTE (-) = FIL NOIR (PHASE)
FIL BLANC DU PILOTE (+) = FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT DE LA PLAQUE MONTAGE = FIL VERT
*FIL MAUVE (0-10V DIM +) = FIL MAUVE
*FIL GRIS (0-10V DIM -) = FIL GRIS
*SEULEMENT POUR GRADATEUR 0-10V, SINON COUVRIR LES FILS.

9- FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DES DEUX VIS FOURNIES.


10- SI NÉCESSAIRE, EFFECTUER UN MICRO-AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU LUMINAIRE. RESSERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. REMETTRE EN PLACE LA PLAQUE AIMANTÉE ET LE TUBE. [D]

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC2 - REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM

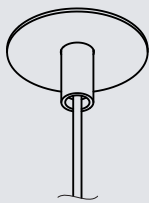

RC2*
*REQUIRES REMOTE J-BOX (INCLUDED)
*REQUIERT UNE BOÎTE DE JONCTION À DISTANCE (INCLUSE)

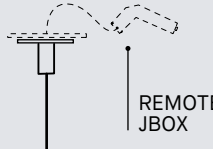


REMOTE JBOX

⚠ **CAUTION! DO NOT CONNECT LUMINAIRE DIRECTLY TO 120V / 277V CABLES**

ATTENTION! NE CONNECTER PAS LE LUMINAIRE DIRECTEMENT AU CÂBLE 120V / 277V ⚠

6

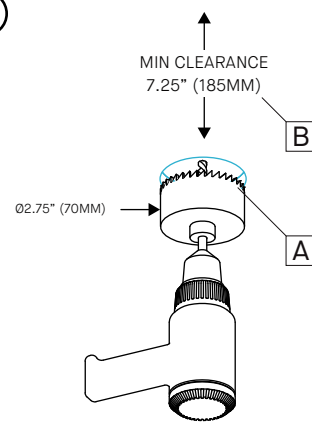


MIN CLEARANCE
7.25" (185MM)

Ø2.75" (70MM)


A B

7

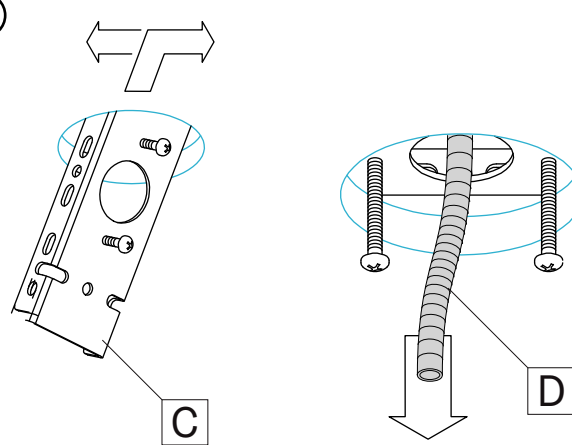


C D

8

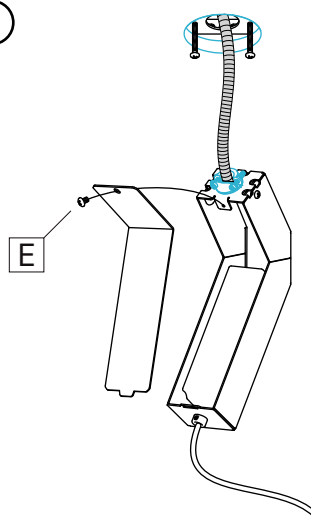

E

9

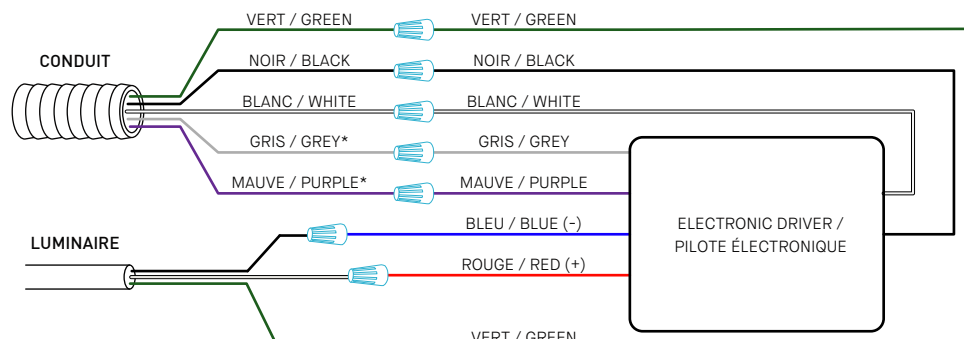

CONDUIT

LUMINAIRE

ELECTRONIC DRIVER / PILOTE ÉLECTRONIQUE

*ONLY FOR 0-10V DIMMING / SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING

INSTALLATION

6- WITH A Ø2.75" (70MM) HOLE SAW [A], DRILL HOLE INTO THE CEILING. DISTANCE BETWEEN HOLES IS 12" (300MM) MINIMUM. YOU WILL NEED ONE HOLE PER PROVIDED MOUNTING PLATE. YOU WILL NEED A 7.25" MINIMUM CEILING CLEARANCE TO PROPERLY INSERT THE REMOTE BOX [B].

7- INSERT PROVIDED BRACKET [C] INTO THE HOLE AND PLACE IT SO THAT THE SCREWS FACE DOWN THROUGH THE HOLE. SECURE BRACKETS USING MATERIAL AND FASTENING METHOD OF YOUR CHOICE. PULL OUT ELECTRICAL CONDUIT [D] THROUGH THE BRACKET CENTERED HOLE.

8- OPEN UP THE PROVIDED JUNCTION BOX'S KNOCKOUT [E]. INSERT A STRAIN RELIEF (NOT PROVIDED) FITTING TO YOUR CONDUIT, THEN INSERT THE CONDUIT IN THE BOX.

9- MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS:

DRIVER BLACK WIRE (-)	= BLACK WIRE (LINE)
DRIVER WHITE WIRE (+)	= WHITE WIRE (NEUTRAL)
LUMINAIRE GREEN WIRE	= GREEN WIRE
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*GREY WIRE (0-10V DIM -)	= GREY WIRE
*ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.	

INSTALLATION

6- AVEC UNE SCIE CLOCHE DE Ø2.75" (70MM) [A], PERCER LE TROU DANS LE PLAFOND SELON LA DISPOSITION DE VOTRE CHOIX. LA DISTANCE ENTRE PLUS D'UN TROU EST DE 12" (300MM) MINIMUM. VOUS AUREZ BESOIN D'UN ESPACE LIBRE DE 7.25" AFIN D'INSÉRER LA BOÎTE [B].

7- INSÉRER LA BARRE DE MONTAGE [C] DANS LE TROU ET LA POSITIONNER AFIN QUE LES VIS SOIENT FACENT VERS LES TROUS. SÉCURISEZ LA BARRE À L'AIDE DU MATÉRIEL ET DE LA QUINCAILLERIE DE VOTRE CHOIX. PASSER LE CONDUIT ÉLECTRIQUE [C] PAR LE TROU CENTRÉ DE LA BARRE.


8- OUVRIER L'EMBOUCHURE DE LA BOÎTE DE JONCTION [E]. INSÉRER UN SERRE CÂBLE APPROPRIÉ À VOTRE CONDUIT (NON FOURNI) PUIS INSÉRER LE CONDUIT DANS LA BOÎTE.

9- EFFECTUER LES CONNEXIONS:

FIL NOIR DU PILOTE (-)	= FIL NOIR (PHASE)
FIL BLANC DU PILOTE (+)	= FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT DU LUMINAIRE	= FIL VERT
*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL GRIS (0-10V DIM -)	= FIL GRIS
*SEULEMENT POUR GRADATEUR 0-10V, SINON COUVRIR LES FILS.	

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC2 - REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM

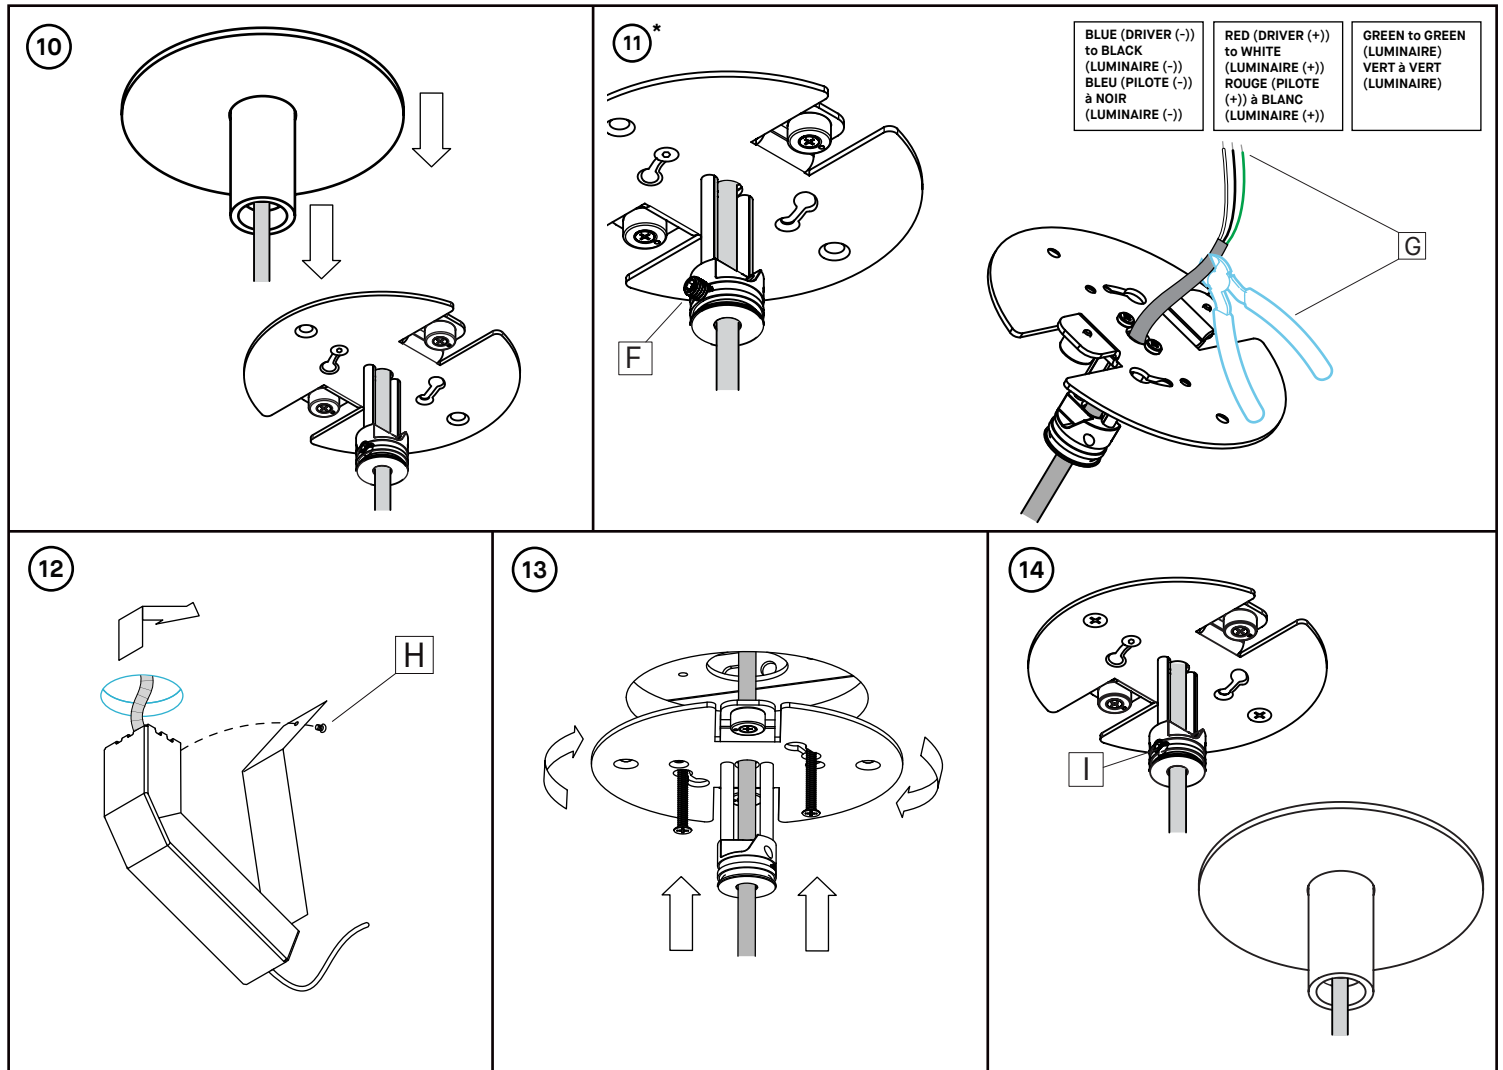

INSTALLATION

10- REMOVE THE MAGNETIC PLATE AND THE FRICTION-FIT TUBE.

*11- IF NECESSARY, ADJUST THE CABLE USING THE STRAIN RELIEF [F], THEN RETIGHTEN THE SCREW TO SECURE THE LUMINAIRE. DISCONNECT DRIVER RED WIRE (+), DRIVER BLUE WIRE (-) & GREEN WIRE, CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE, APPLY A THIN LAYER OF TAPE ON BRAIDED CABLE'S END, STRIP THE WIRES AND RECONNECT THE CONNECTIONS [G].

DRIVER RED WIRE (+)	= LUMINAIRE WHITE WIRE (+)
DRIVER BLUE WIRE (-)	= LUMINAIRE BLACK WIRE (-)
GREEN	= LUMINAIRE GREEN

12- CLOSE THE BOX WITH THE CAP [H], THEN INSERT THE BOX INTO THE CEILING.

13- INSTALL THE MOUNTING PLATE ON THE BRACKET USING THE PLATE'S KEYHOLES. FASTEN THIGHTLY IN PLACE.

14- IF NECESSARY, MAKE A FINE ADJUSTMENT TO THE LUMINAIRE HEIGHT. THEN, FIRMLY RETIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. REPLACE THE MAGNETIC PLATE AND THE TUBE. [I]

INSTALLATION

10- RETIRER LA PLAQUE AIMANTÉE AINSI QUE LE TUBE MAINTENU PAR FRICTION.

*11- AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE-CÂBLE [A], PUIS RESSERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. SI NÉCESSAIRE, DÉCONNECTER FIL ROUGE DU PILOTE (+), FIL BLEU DU PILOTE (-) & FIL VERT, COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE, APPLIQUER UNE COUCHE DE RUBAN ADHÉSIF AU BOUT DU CÂBLE TISSU, DÉGAINER LES FILS ET RECONNECTER LES CONNEXIONS [G].

FIL ROUGE DU PILOTE (+)	= FIL BLANC DU LUMINAIRE (+)
FIL BLEU DU PILOTE (-)	= FIL NOIR DU LUMINAIRE (-)
FIL VERT	= FIL VERT DU LUMINAIRE


12- FERMER LA BOÎTE À L'AIDE DU COUVERCLE, PUIS INSÉRER DANS LE PLAFOND.

13- INSTALLER LE PLAQUE DE MONTAGE SUR LA BARRE EN UTILISANT LES TROUS DE SERRURES DE LA PLAQUE. FIXER FERMEMENT EN PLACE.

14- SI NÉCESSAIRE, EFFECTUER UN MICRO-AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU LUMINAIRE. RESSERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. REMETTRE EN PLACE LA PLAQUE AIMANTÉE ET LE TUBE. [I]

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC2 - DIM-TO-WARM - REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM

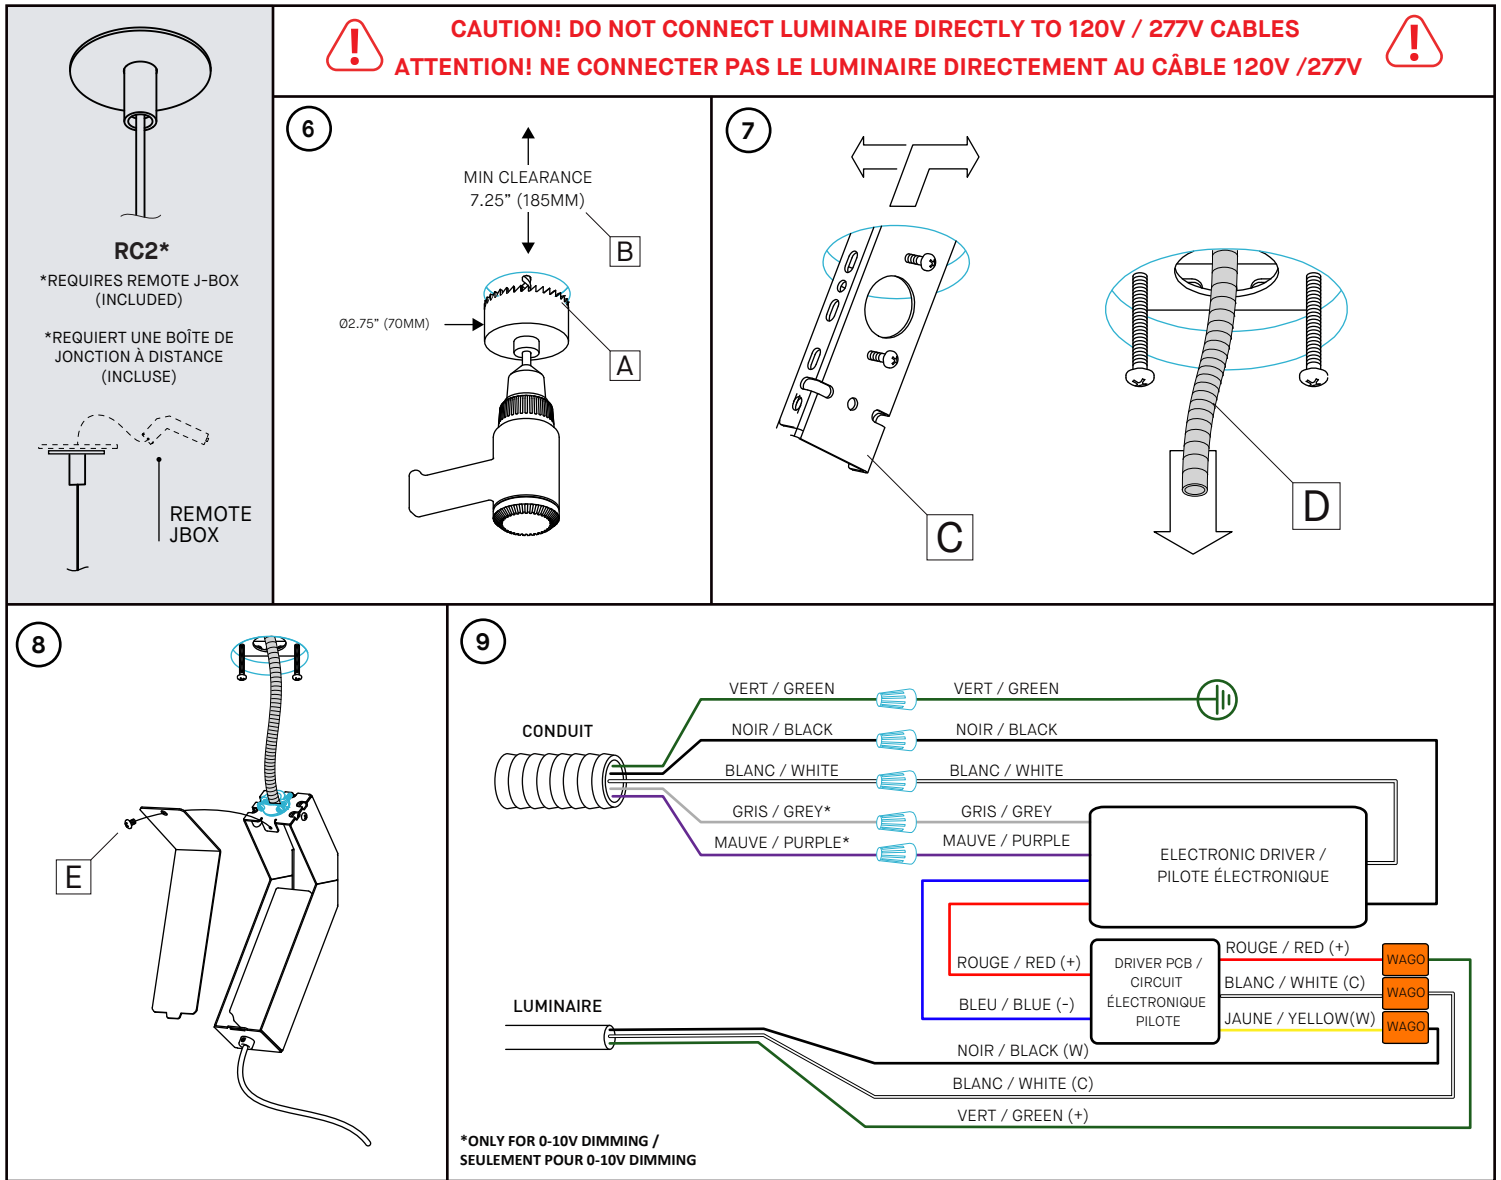

INSTALLATION

6- WITH A Ø2.75" (70MM) HOLE SAW [A], DRILL HOLE INTO THE CEILING. DISTANCE BETWEEN HOLES IS 12" (300MM) MINIMUM. YOU WILL NEED ONE HOLE PER PROVIDED MOUNTING PLATE. YOU WILL NEED A 7.25" MINIMUM CEILING CLEARANCE TO PROPERLY INSERT THE REMOTE BOX [B].

7- INSERT PROVIDED BRACKET [C] INTO THE HOLE AND PLACE IT SO THAT THE SCREWS FACE DOWN THROUGH THE HOLE. SECURE BRACKETS USING MATERIAL AND FASTENING METHOD OF YOUR CHOICE. PULL OUT ELECTRICAL CONDUIT [D] THROUGH THE BRACKET CENTERED HOLE.

8- OPEN UP THE PROVIDED JUNCTION BOX'S KNOCKOUT [E]. INSERT A STRAIN RELIEF (NOT PROVIDED) FITTING TO YOUR CONDUIT, THEN INSERT THE CONDUIT IN THE BOX.

9- MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS:

DRIVER BLACK WIRE (-)	= BLACK WIRE (LINE)
DRIVER WHITE WIRE (+)	= WHITE WIRE (NEUTRAL)
MOUNTING PLATE GREEN WIRE	= GREEN WIRE
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*GREY WIRE (0-10V DIM -)	= GREY WIRE
*ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.	

INSTALLATION

6- AVEC UNE SCIE CLOCHE DE Ø2.75" (70MM) [A], PERCER LE TROU DANS LE PLAFOND SELON LA DISPOSITION DE VOTRE CHOIX. LA DISTANCE ENTRE PLUS D'UN TROU EST DE 12" (300MM) MINIMUM. VOUS AUREZ BESOIN D'UN ESPACE LIBRE DE 7.25" AFIN D'INSÉRER LA BOÎTE [B].

7- INSÉRER LA BARRE DE MONTAGE [C] DANS LE TROU ET LA POSITIONNER AFIN QUE LES VIS SOIENT FACENT VERS LES TROUS. SÉCURISER LA BARRE À L'AIDE DU MATÉRIEL ET DE LA QUINCAILLERIE DE VOTRE CHOIX. PASSER LE CONDUIT ÉLECTRIQUE [D] PAR LE TROU CENTRÉ DE LA BARRE.


8- OUVRIR L'EMBOUCHURE DE LA BOÎTE DE JONCTION [E]. INSÉRER UN SERRE CÂBLE APPROPRIÉ À VOTRE CONDUIT (NON FOURNI) PUIS INSÉRER LE CONDUIT DANS LA BOÎTE.

9- EFFECTUER LES CONNEXIONS:

FIL NOIR DU PILOTE (-)	= FIL NOIR (PHASE)
FIL BLANC DU PILOTE (+)	= FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT DE LA PLAQUE DE MONTAGE	= FIL VERT
*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL GRIS (0-10V DIM -)	= FIL GRIS
*SEULEMENT POUR GRADATEUR 0-10V, SINON COUVRIR LES FILS.	

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC2 - DIM-TO-WARM - REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM

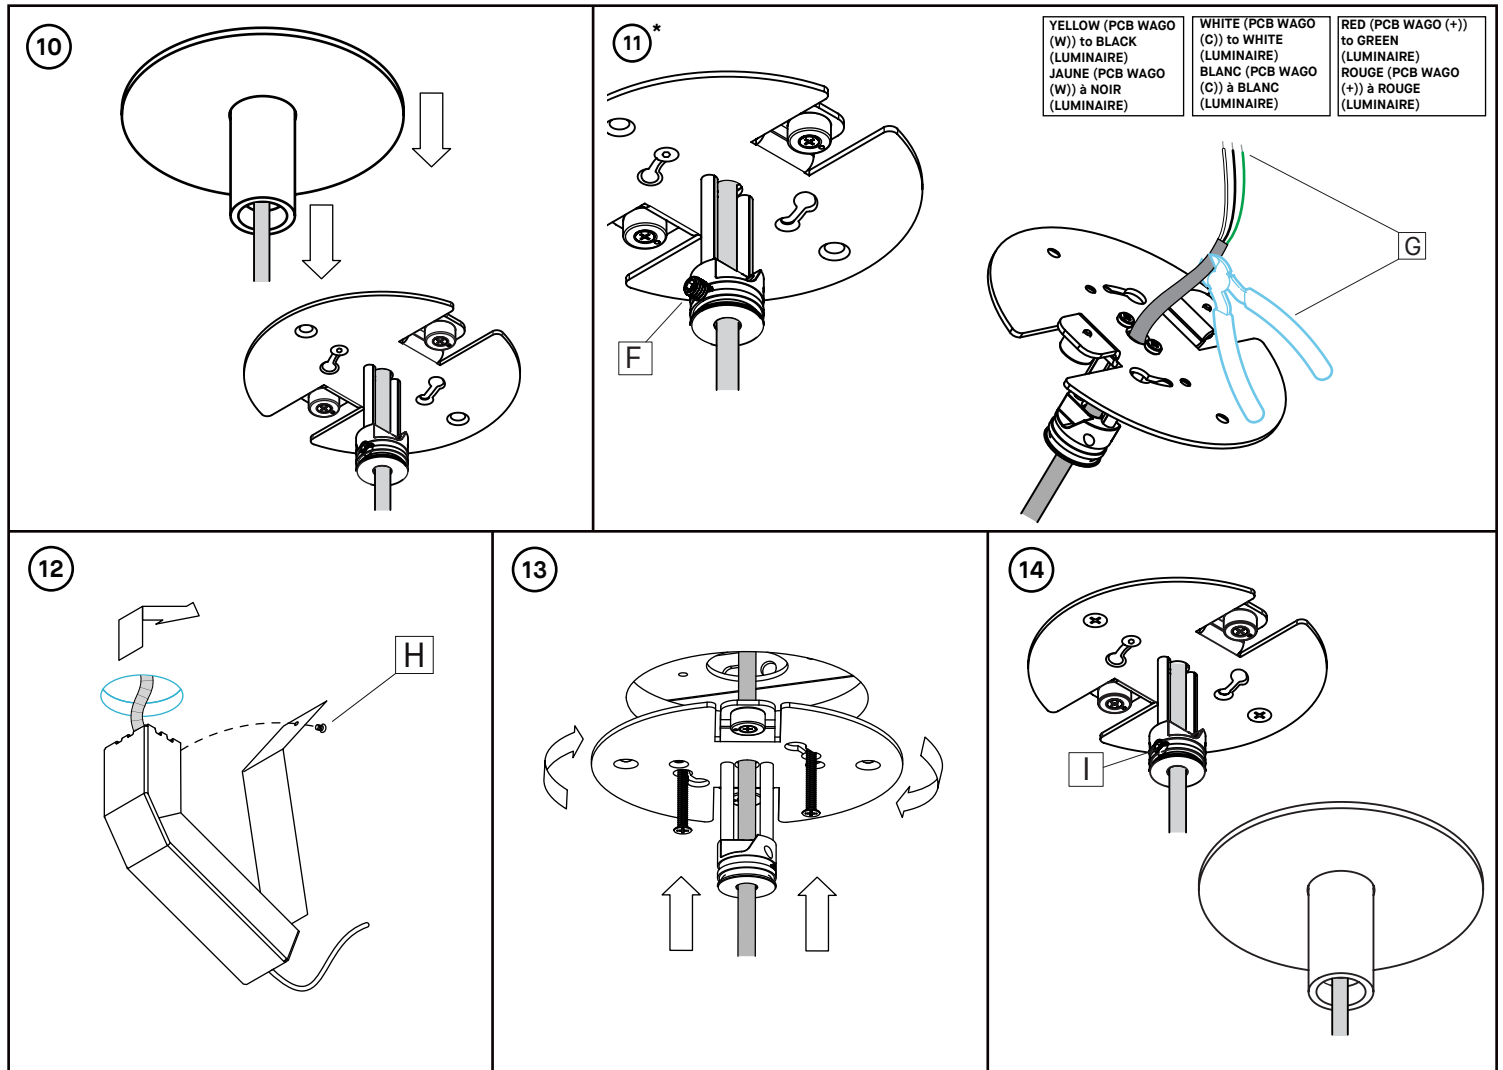

INSTALLATION

10- REMOVE THE MAGNETIC PLATE AND THE FRICTION-FIT TUBE.

*11- IF NECESSARY, ADJUST THE CABLE USING THE STRAIN RELIEF [F], THEN RETIGHTEN THE SCREW TO SECURE THE LUMINAIRE. DISCONNECT BRAIDED CABLE WIRES (GREEN, WHITE, BLACK) FROM DRIVER PCB WAGOS (SEE DIAGRAM FROM STEP 9), CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE, APPLY A THIN LAYER OF TAPE ON BRAIDED CABLE'S END, STRIP THE WIRES AND RECONNECT THE CONNECTIONS [G].

DRIVER PCB WAGO YELLOW WIRE (W) = LUMINAIRE BLACK WIRE (W)
DRIVER PCB WAGO WHITE WIRE (C) = LUMINAIRE WHITE WIRE (C)
DRIVER PCB WAGO RED WIRE (+) = LUMINAIRE RED WIRE (+)

12- CLOSE THE BOX WITH THE CAP [H], THEN INSERT THE BOX INTO THE CEILING.

13- INSTALL THE MOUNTING PLATE ON THE BRACKET USING THE PLATE'S KEYHOLES. FASTEN THIGHTLY IN PLACE.

14- IF NECESSARY, MAKE A FINE ADJUSTMENT TO THE LUMINAIRE HEIGHT. THEN, FIRMLY RETIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. REPLACE THE MAGNETIC PLATE AND THE TUBE. [I]

INSTALLATION

10- RETIRER LA PLAQUE AIMANTÉE AINSI QUE LE TUBE MAINTENU PAR FRICTION.

*11- SI NÉCESSAIRE, AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE-CÂBLE [F], PUIS RESSERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. DÉCONNECTER LES FILS DU CÂBLE TRESSÉ (VERT, BLANC, NOIR) DES CONNECTEURS WAGO (VOIR SCHÉMA DE BRANCHEMENT À L'ÉTAPE 9), COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE, APPLIQUER UNE COUCHE DE RUBAN ADHÉSIF AU BOUT DU CÂBLE TISSU, DÉGAINER LES FILS ET RECONNECTER LES CONNEXIONS [G].

FIL JAUNE DU PCB WAGO (W) = FIL NOIR DU LUMINAIRE (W)
FIL BLANC DU PCB WAGO (C) = FIL BLANC DU LUMINAIRE (C)
FIL ROUGE DU PCB WAGO (+) = FIL VERT DU LUMINAIRE (+)


12- FERMER LA BOÎTE À L'AIDE DU COUVERCLE, PUIS INSÉRER DANS LE PLAFOND.

13- INSTALLER LE PLAQUE DE MONTAGE SUR LA BARRE EN UTILISANT LES TROUS DE SERRURES DE LA PLAQUE. FIXER FERMEMENT EN PLACE.

14- SI NÉCESSAIRE, EFFECTUER UN MICRO-AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU LUMINAIRE. RESSERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. REMETTRE EN PLACE LA PLAQUE AIMANTÉE ET LE TUBE. [I]

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC3 - STATIC WHITE

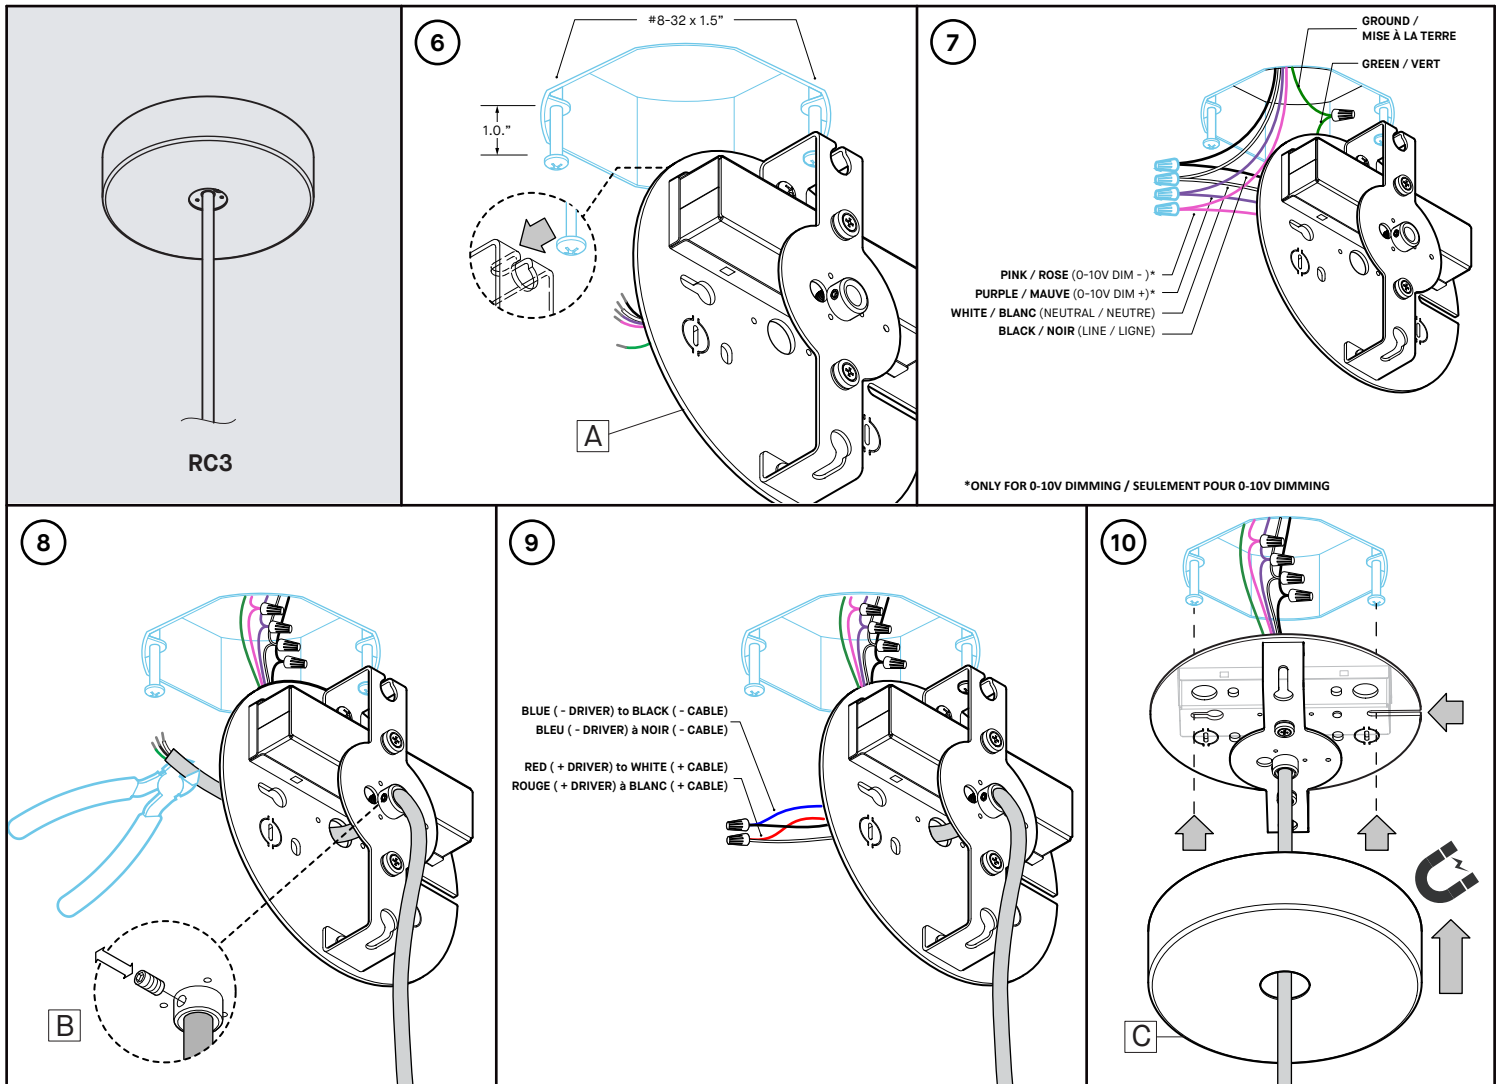

INSTALLATION

6- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [A] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP

7- MAKE CONNECTIONS:

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE
BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES	

8- INSERT THE LUMINAIRE'S POWER CABLE INTO THE CANOPY COVER, THEN THROUGH THE STRAIN RELIEF. DETERMINE THE DESIRED HEIGHT OF THE LUMINAIRE (IF RC OPTION) OR THE AMOUNT OF CABLE SLACK TO LEAVE (IF ROC OPTION). THEN, FIRMLY TIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. IF NECESSARY, CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE, APPLY A THIN LAYER OF TAPE ON BRAIDED CABLE'S END AND STRIP THE WIRES.

9- MAKE CONNECTIONS:

DRIVER RED WIRE (+)	= LUMINAIRE WHITE WIRE (+)
DRIVER BLUE WIRE (-)	= LUMINAIRE BLACK WIRE (-)

10- DETACH THE MOUNTING PLATE FROM THE BRACKET, THEN ATTACH IT TO THE SCREWS USING THE TWO KEYHOLE SLOTS. RETIGHTEN THE SCREWS. POSITION THE CANOPY COVER [C] IN PLACE.

INSTALLATION

6- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILLETTE

7- FAIRE LES CONNECTIONS:

*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE
FIL NOIR (LIGNE)	= FIL NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	= FIL BLANC
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS	

8- INSÉRER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE DANS LE COUVERCLE DU PAVILLON, PUIS LE FAIRE PASSER DANS LE SERRE-CÂBLE. DÉTERMINER LA HAUTEUR SOUHAITÉE DU LUMINAIRE (SI OPTION RC) OU L'EXCÉDENT DE CÂBLE À LAISSER (SI OPTION ROC). SERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. AU BESOIN, COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE TRESSÉ, APPLIQUER UNE COUCHE DE RUBAN ADHÉSIF AU BOUT DU CÂBLE TISSU ET DÉGAINER LES FILS.


9- FAIRE LES CONNECTIONS:

FIL ROUGE DU PILOTE (+)	= FIL BLANC DU LUMINAIRE (+)
FIL BLEU DU PILOTE (-)	= FIL NOIR DU LUMINAIRE (-)

10- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILLETTE, PUIS LA FIXER AUX VIS EN UTILISANT LES DEUX TROUS DE SERRURE. RESERRER LES VIS. POSITIONNER LE COUVERCLE DU PAVILLON [C] EN PLACE.

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC3 - DIM-TO-WARM

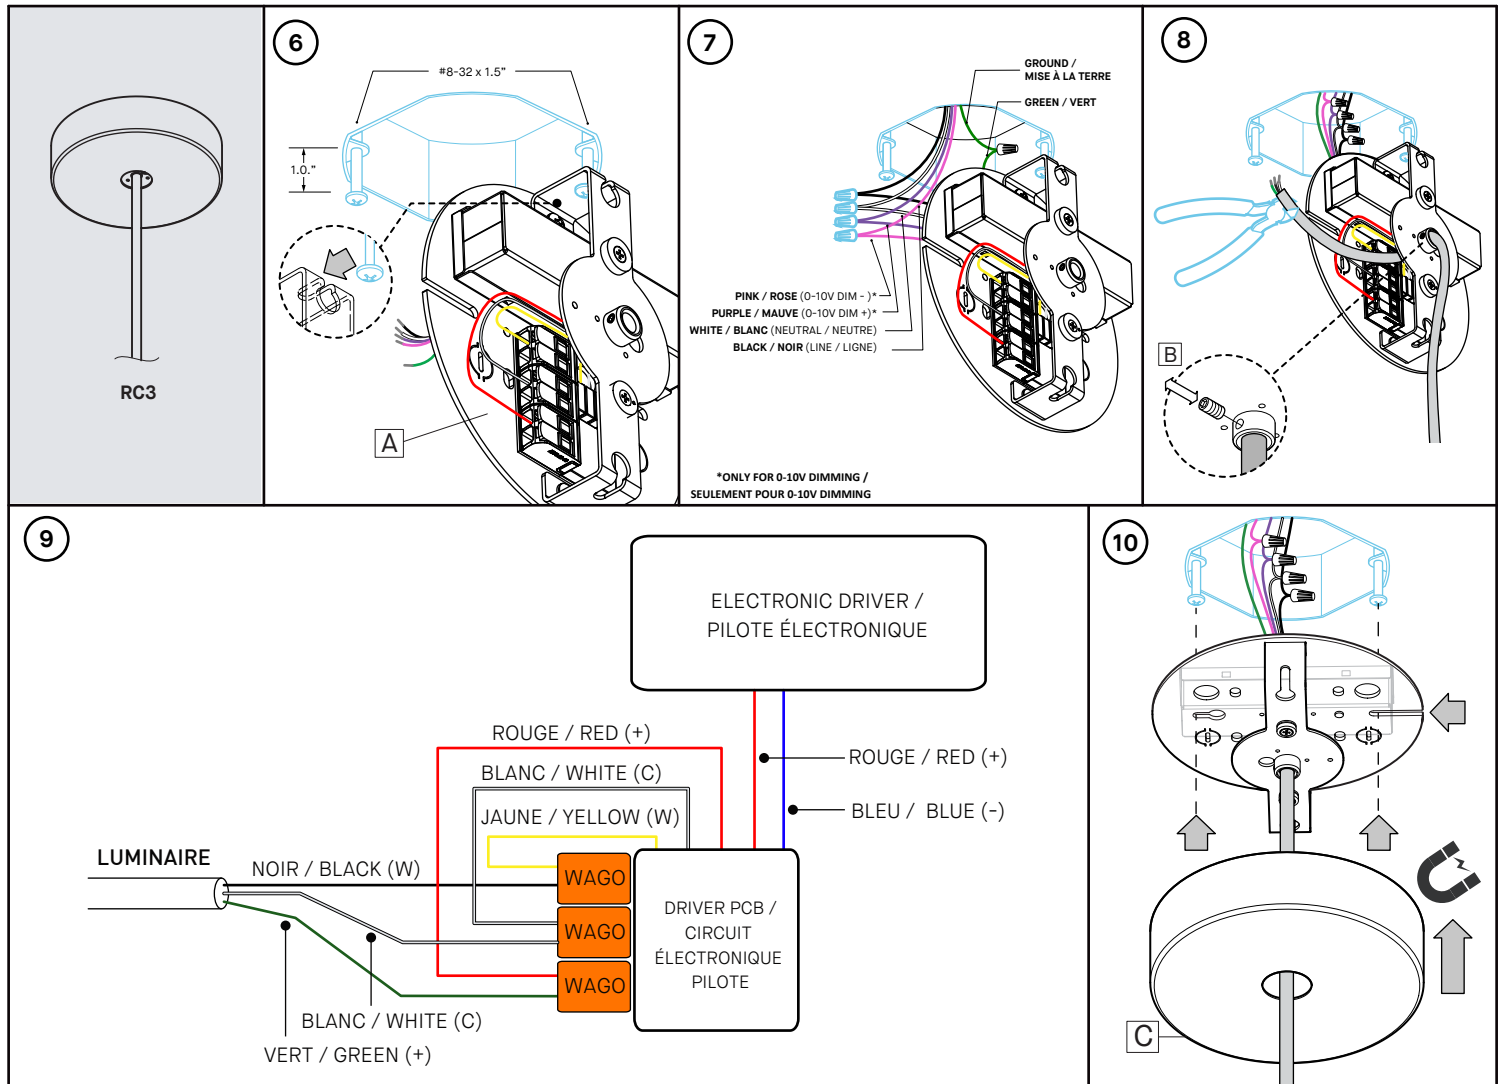

INSTALLATION

6- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [A] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP.

7- MAKE CONNECTIONS:

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE
BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES	

8- INSERT THE LUMINAIRE'S POWER CABLE INTO THE CANOPY COVER, THEN THROUGH THE STRAIN RELIEF. DETERMINE THE DESIRED HEIGHT OF THE LUMINAIRE (IF RC OPTION) OR THE AMOUNT OF CABLE SLACK TO LEAVE (IF ROC OPTION). THEN, FIRMLY TIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. IF NECESSARY, DISCONNECT BRAIDED CABLE WIRES (GREEN, WHITE, BLACK) FROM DRIVER PCB WAGOS, CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE, APPLY A THIN LAYER OF TAPE ON BRAIDED CABLE'S END, STRIP THE WIRES.

9- MAKE CONNECTIONS [B].

DRIVER PCB WAGO YELLOW WIRE (W)	= LUMINAIRE BLACK WIRE (W)
DRIVER PCB WAGO WHITE WIRE (C)	= LUMINAIRE WHITE WIRE (C)
DRIVER PCB WAGO RED WIRE (+)	= LUMINAIRE RED WIRE (+)

10- DETACH THE MOUNTING PLATE FROM THE BRACKET, THEN ATTACH IT TO THE SCREWS USING THE TWO KEYHOLE SLOTS. RETIGHTEN THE SCREWS. POSITION THE CANOPY COVER [C] IN PLACE.

INSTALLATION

6- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILLETTE

7- FAIRE LES CONNEXIONS:

*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE
FIL NOIR (LIGNE)	= FIL NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	= FIL BLANC
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS	

8- INSÉRER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE DANS LE COUVERCLE DU PAVILLON, PUIS LE FAIRE PASSER DANS LE SERRE-CÂBLE. DÉTERMINER LA HAUTEUR SOUHAITÉE DU LUMINAIRE (SI OPTION RC) OU L'EXCÉDENT DE CÂBLE À LAISSER (SI OPTION ROC). SERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. SI NÉCESSAIRE, DÉCONNECTER LES FILS DU CÂBLE TRESSÉ (VERT, BLANC, NOIR) DES CONNECTEURS WAGO, COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE, APPLIQUER UNE COUCHE DE RUBAN ADHÉSIF AU BOUT DU CÂBLE TISSU, DÉGAINER LES FILS.

9- FAIRE LES CONNEXIONS [B].

FIL JAUNE DU PCB WAGO (W)	= FIL NOIR DU LUMINAIRE (W)
FIL BLANC DU PCB WAGO (C)	= FIL BLANC DU LUMINAIRE (C)
FIL ROUGE DU PCB WAGO (+)	= FIL VERT DU LUMINAIRE (+)

10- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILLETTE, PUIS LA FIXER AUX VIS EN UTILISANT LES DEUX TROUS DE SERRURE. RESERRER LES VIS. POSITIONNER LE COUVERCLE DU PAVILLON [C] EN PLACE.



INSTALLATION

**AVAILABLE SOON. PLEASE CONTACT
YOUR EUREKA REPRESENTATIVE.**

**DISPONIBLE BIENTÔT. VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE REPRÉSENTANT EUREKA.**